

## 瑞安市人民政府办公室

## 关于公布2017年市级重大事故隐患挂牌整治单位名单的通知

瑞政办[2017]40号

各功能区管委会,各乡镇人民政府,各街道办事处,市各有关单位:

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,最大限度地防范和遏制生产安全事故的发生,保障人民群众生命财产安全,经市政府研究,决定继续开展重大事故隐患挂牌整治工作。现将2017年市级重大事故隐患挂牌整治单位名单予以公布。希望各乡镇政府(街道办事处)、市级各有关单位要把挂牌督办的重大事故隐患作为日常监督检查的重点,落实整改措施,限期整改到位。整改完毕后,督办单位按规定及时组织验收,验收合格后按规定办理核销手续;对在规定期限内未能整改到位

无法保证安全生产的,要按照有关规定予以停产整顿,直至关闭。

根据《关于对重大事故隐患挂牌整改单位(场所)实行现场公示的通知》(温安委办(2013)85号)要求,挂牌整治期间,将在被挂牌单位厂区或场所醒目位置悬挂“重大事故隐患挂牌整治单位现场公示牌”,接受员工和群众监督。待重大事故隐患整改通过验收后,核销隐患整改单位,收回公示牌。

瑞安市人民政府办公室  
2017年4月14日

## 2017年市级重大事故隐患挂牌整治单位名单

## 一、工矿企业重大事故隐患单位

序号	单位名称	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
1	瑞安市圣翔包装机械厂	东山街道下埠望江新街	1.生产车间缺一安全出口,车间内设置员工宿舍且用易燃材料隔断,灭火器配备不足,物品堆放混乱占用安全通道,车间内停放电瓶车。2.未制定安全操作规程(机械设备)并上墙,台钻皮带轮,砂轮机缺防护罩;操作旋转机械员工戴棉纱手套作业,气瓶随意放置缺少安全间距及防护措施,电焊工无特种作业资格证。3.部分电气线路无套管,总线接线端子离地低于2.5m,电气设备缺少接地接零保护;电器开关明装在易燃木板上未安装于配电箱内;手持抛光机电源线破损严重,临时插座缺少接地、漏电保护,低于2.5m灯具未使用36V以下安全电压。4.油漆随意放置;楼梯、阁楼平台缺少防护栏杆。5.安全生产台账不完善,缺少安全生产责任书签订、隐患排查治理、应急预案编制及演练等相关内容。	瑞安市圣翔包装机械厂	东山街道办事处	2017年9月30日
2	飞云蔡钟巧(个体工商户)鞋料加工场	飞云街道霞碓村	1.生产区域大量储存易燃废鞋材,车间达不到防火等级,消防器材配备严重不足。2.工作、生产通道严重堵塞,机器设备上覆盖易燃物,灯具等电器设备与易燃物品无隔离缺少安全间距。3.粉碎机皮带轮缺防护罩,进口因物品堆放安全高度不足未制定安全操作规程(机械设备)并上墙。4.电气线路混乱,私拉乱接且缺少套管;个别电器开关裸接未安装于配电箱内;开关、配电箱下方堆放易燃物品,电气设备无接地保护线,临时线路(包括插板)随意放置,缺少固定、接地和漏电保护,使用无接地线保护的排风扇。5.车间内停放电瓶车并充电,车间内设置厨房,车间内未设置严禁烟火等警告、禁止标志。6.车间内有一电焊机,但操作人员无证,缺少易燃场所动火作业的安全要求。7.未建立安全生产台账,未按规定落实安全生产责任制和安全隐患排查治理制度。	飞云蔡钟巧(个体工商户)鞋料加工场	飞云街道办事处	2017年9月30日
3	瑞安市乐登汽车部件有限公司	上望街道蔡宅工业区	1.员工宿舍同生产车间设置于同一建筑物。2.车间内安全通道不畅,缺少疏散标志及应急照明。3.车间内机床设备(冲床、台钻等)皮带轮缺少防护罩,机床设备缺少安全操作规程并上墙,照明灯未使用36V以下安全电压。4.电焊工无证上岗作业,车间气瓶摆放无固定摆放,未设置气瓶专用仓库;5.电气线路不符合安全规定(缺少套管,电气设备缺少接地保护,个别开关外露,未安装于配电箱内,个别配电箱缺盖,临时线路(插板)随意放置,缺少固定接地线及漏电保护,使用缺少接地保护的排风扇,个别漏地保护器失效;);6.车间内消防器材配备不足。7.不锈钢抛光设备未设置安装吸尘除尘设备。8.未按照规定建立落实安全生产责任制,未按照规定建立和落实安全隐患排查治理制度。9.未按照规定编制生产安全事故应急救援预案,并组织开展演练。	瑞安市乐登汽车部件有限公司	上望街道办事处	2017年9月30日
4	瑞安市奥龙鞋业有限公司	云周街道繁荣村	1.车间、仓库安全通道无划线,物品堆放混乱存在占用现象,安全出口缺少疏散标志和应急照明装置,消防器材配备不足,安装高度、位置不规范,无点检记录,部分失效。2.车间内缺少警告、禁止标志,吸烟现象严重,电瓶车停放车间内。3.搅拌机、冲料机、打眼机(含小齿轮)皮带轮缺安全防护罩,简易升降梯防护门损坏,无安全维护记录及检测合格报告,机械设备未制订安全操作规程并上墙,危险部位缺少警告标志。4.车间总配电箱周边无隔离,配电箱前堆放易燃物品,转盘注塑加热、冲料机电机、流水线烘箱、鞋帮车间所有插座等电气设备未安装接地保护线,个别配电箱缺盖,插座线路随意放置,个别破损,缺少固定、接地线和漏电保护装置,搅拌机加热接线头外露无绝缘防护罩。5.门口一楼存在“多合一”现象。6.未提供职业危害因素检测报告,及职业危害因素告之书,未对一线员工进行健康体检,操作人员未正确佩戴劳动防护用品。7.未建立安全生产台账,未按规定落实安全生产责任制和安全隐患排查治理制度,未按规定编制安全生产事故应急预案并组织演练。	瑞安市奥龙鞋业有限公司	云周街道办事处	2017年9月30日
5	浙江盛拓机械有限公司	潘岱街道下湾村	1.车间内物品缺少定位放置存在占用通道现象,较大圆形金属物体无止动和翻到的安全措施,车间内缺少应急照明,消防栓内无水,灭火器配备不足,车间内停放电瓶车并充电。2.机械设备未制定安全操作规程并上墙,金属剪板、喷漆等危险部位、场所缺少警告、禁止等安全标志,切割机皮带轮、砂轮机缺防护罩,操作旋转机械员工戴棉纱手套作业,电工、电焊工特种作业人员无特种作业资格证。3.一简易升降梯层门设置不规范,无安全联锁装置,无检测合格报告,叉车无检测合格报告,气瓶随意摆放,安全间距不足,无固定装置。4.喷漆车间设置在车间内,与其他车间未隔离,电气设备未防爆,未安装危险气体报警器,未作安全评价。5.未提供职业危害因素检测报告,及职业危害因素告之书,未对一线员工健康体检,操作人员未正确佩戴劳动防护用品。6.部分电气线路无套管,电气设备缺少接地接零保护,临时插座缺少接地、漏电保护,个别破损,个别配电箱缺盖、破损,箱内开关未固定。7.未按规定落实安全生产责任制,未按要求落实隐患排查制度,安全管理人员未参加安全培训并取得。	浙江盛拓机械有限公司	潘岱街道办事处	2017年9月30日
6	瑞安市双金马塑料包装有限公司	马屿镇马岙村	1.车间内使用易燃木板隔断,防火等级不够,灭火器配备不足,设置不规范、无点检记录。2.油印车间内油漆随意放置,未设置排风装置,电气设备未防爆,未安装危险气体报警装置。3.物品存放占用安全通道,出口缺少疏散标志和应急照明,危险部位、易燃场所缺少警告、禁止标志。4.机器设备未制订操作规程并上墙,压痕机安全装置损坏、未检修,空压机边堆放易燃物品。5.电气设备未安装接地接零保护线,临时插座线路无接地、漏电保护。6.未建立安全生产台账,未按规定落实安全生产责任制和安全隐患排查治理制度,未按规定编制安全生产事故应急预案并组织演练。	瑞安市双金马塑料包装有限公司	马屿镇人民政府	2017年9月30日
7	瑞安市华丰塑料有限公司	平阳坑工业区	1.生产车间内存在“多合一”(生产、住宿、厨房)现象。2.车间安全通道无划线,物品堆放混乱占用安全通道,安全出口缺少疏散标志和应急照明装置,消防栓前堆放物品,栓内无水,消防器材无点检记录,车间内缺少禁止烟火、注意高温等警告、禁止标志,电瓶车停放车间内。3.车间内原材料、仓库成品堆放过高,缺少防滑动倒塌的安全措施,与消防喷淋距离过近。4.机械设备未制订安全操作规程,冲压机、台钻皮带轮缺防护罩。5.电气设备存在如下问题:(1)配电房:堆放杂物,门口缺挡板,窗户缺防护铁丝网(网孔小于10*10mm),缺少绝缘鞋等安全用具和禁止牌及警示标志,未配备灭火器。(2)电气设备缺少接地接零保护。(3)二楼车间、冲压机等电源开关明装外露,未安装于配电箱内。(4)流水线电器电源线未套管,插座随意放置缺少接地、漏电保护,使用不符合安全要求的排风扇。6.未提供职业危害因素检测报告,及职业危害因素告之书,未对一线员工进行健康体检,操作人员未正确佩戴劳动防护用品。7.安全生产台账不完善,未按规定落实安全生产责任制和安全隐患排查治理制度,未按规定编制安全生产事故应急预案并组织演练。	瑞安市华丰塑料有限公司	平阳坑镇人民政府	2017年9月30日
8	正加纸箱加工厂	桐浦镇高河村	1.机器设备设置于民房周边违章彩钢房,压痕机加装的金属突出物占用安全通道,车间内消防器材配备不足,厂区内圆纸筒堆放过高。2.机械设备未制订操作规程并上墙,危险部位缺少警示标志,叉车无检测合格报告,操作人员无操作证。3.民房内灯具、空压机等线路未套管,电气设备未安装接地保护线,部分开关外露未安装于配电箱内(送纸机边开关人易碰及),个别配电箱缺盖。临时线路、排风扇无接地、漏电保护。4.未按规定建立安全生产台账,未按要求落实隐患排查制度,相关人员未参加安全培训并取得。	正加纸箱加工厂	桐浦镇人民政府	2017年9月30日
9	瑞安市潘笔笼家具加工厂	陶山镇山下村	1.厂区内物品堆放混乱,安全通道严重堵塞,车间内安全出口不足,未安装疏散标志及应急照明。2.消防器材配备不足,个别灭火器失效,车间内缺少警告、禁止等安全标志,仓库楼梯无防护栏杆。3.喷漆房、油漆仓库设置防火等级不够,门未朝外开启,电气设备未防爆,未安装危险气体报警装置,未要求落实安全评价。4.产生可燃粉尘未安装除尘设备,未按要求落实安全评价。5.机械设备未制订安全操作规程并上墙,一简易升降梯有一边防护门损坏且无安全联锁装置,无保养记录和检测合格报告,叉车缺检测合格报告,操作人员无证。6.部分电气线路缺套管,电气设备未安装接地保护线,部分开关外露未安装于配电箱内,个别配电箱缺盖。临时线路、手持电动工具、排风扇无接地、漏电保护。7.未提供职业危害因素检测报告,及职业危害因素告之书,未对一线员工健康体检,操作人员未正确佩戴劳动防护用品。8.未按要求建立安全生产台账,未按要求落实隐患排查治理制度,未按规定编制安全生产事故应急预案并组织演练。	瑞安市潘笔笼家具加工厂	陶山镇人民政府	2017年9月30日
10	瑞安市中信皮带厂	安阳街道下沙塘村	1.厂房设置在存在易滑坡的地质隐患的位置,且未进行相应的治理、落实防范措施。2.生产车间内使用大量易燃物品(木楼梯、木地板、防雨塑料布等)隔断,车间内设置员工宿舍且使用液化气灶,消防器材配备不足,电瓶车停放车间内并充电,存在较大的消防隐患。3.机械设备未制定安全操作规程并上墙,冲床皮带轮缺防护罩及防手冲压防护措施。4.电气线路无套管,电气设备缺少接地接零保护,电表、电器开关明装在易燃木板上未安装于配电箱内,临时插座缺少接地、漏电保护,低于2.5m灯具未使用36V以下安全电压。5.未建立安全生产台账,未按规定落实安全生产责任制和安全隐患排查治理制度,未按规定编制安全生产事故应急预案并组织演练。	瑞安市中信皮带厂	安阳街道办事处	2017年9月30日
11	瑞安市匡宏鞋业有限公司	仙降街道仙降村	1.车间安全通道未划线,物品未定位放置,楼梯间堆放物品,安全通道和出口未保持通畅,车间内缺少疏散指示。2.灭火器安装高度偏高,车间内吸烟现象严重,配电箱、消防栓前堆放易燃物品,孔洞防护未及时封闭,车间内危险部位、易燃场所缺少警告、禁止标志,车间内设置灶具。3.搅拌机皮带轮缺安全防护罩,临时简易升降梯缺少安全防护,缺少专人操作和监护。4.流水线烘箱(2台)等个别电气设备未安装接地保护线,电源开关外露未安装于配电箱内,搅拌机加热接线柱外露缺绝缘防护罩,流水线边插座未固定、缺接地线,鞋帮车间等插座未安装漏电保护器。5.未提供职业危害因素检测报告,及职业危害因素告之书,未对一线员工健康体检,操作人员未正确佩戴劳动防护用品。6.安全生产台账不完善,未按规定落实安全生产责任制和安全隐患排查治理制度,未按规定编制安全生产事故应急预案并组织演练。	瑞安市匡宏鞋业有限公司	仙降街道办事处	2017年9月30日
12	瑞安市新意工艺品有限公司	湖岭镇大岭垵村	1.生产车间未定位放置,安全通道无划线堵塞严重,安全出口缺少疏散标志和应急照明,彩钢阁楼仓库平台缺少防物品坠落的防护网,二楼仓库外彩钢板因腐蚀松动。2.车间、仓库、重要部位(充棉处)消防器材配备不足,灭火器缺少点检记录,危险部位、易燃场所缺少警告、禁止(当心压手、禁止烟火等)标志。3.机器设备未制订操作规程并上墙,压痕机安全装置损坏、未检修压花、封合机等冲压设备缺少防手压安全设施。4.电气线路混乱,较多设备、灯具线路未套管,与金属构件直接接触,电源开关外露装在易燃木板上未安装于配电箱内,电气设备未安装接地接零保护线,临时插座线路无接地、漏电保护,裁剪机电源线缺少防剪措施,车间内使用大功率开水壶。5.配电箱下方、设备电气线路上堆放、覆盖易燃物品,特别是充棉处配电箱无密封、开关明装、线路无套管、棉花与机器无隔离、未及时清洁,存在较大的火灾隐患。6.安全生产台账不完善,未按规定落实安全生产责任制和安全隐患排查治理制度,未按规定编制安全生产事故应急预案并组织演练。	瑞安市新意工艺品有限公司	湖岭镇人民政府	2017年9月30日
13	瑞安市技艺工艺品有限公司	林川镇溪坦村工艺路40号	1.楼梯堆放物品,车间物品堆放混乱占用安全通道,二楼缺少一安全出口,安全出口缺少疏散标志和应急照明装置,消防器材无点检记录,个别失效,放置地上未挂在墙上,仓库内无配置,车间内缺少“禁止烟火、当心压手”等警告、禁止标志,车间内员工带小孩上班。2.机械设备未制订安全操作规程,一冲料机安全防护装置双手操作改为单手操作,空压机皮带轮缺防护罩,停用货梯未拆除电源。3.电气设备、流水线缺少接地保护线,空压机房线路未套管,电气开关明装外露未安装于配电箱内,插座线路缺少固定、接地线和漏电保护装置。4.喷漆间直排,未设置喷漆室、喷漆间电气线路、设备、灯具未防爆,未设置危险气体报警器。5.车间内汽油、包头水存放超一天使用量,危化品中转仓库内物品存放混乱,门为非防火门、无朝外开,缺少消防器材、周知卡,灯具开关未防爆,未安装危险气体报警器。6.员工宿舍内电气线路无套管,缺少消防“四要件”(灭火器、逃生绳(梯)、防毒面具、应急照明),楼梯缺少防护栏杆。7.未提供职业危害因素检测报告,及职业危害因素告之书,未对一线员工进行健康体检,操作人员未正确佩戴劳动防护用品。8.未建立安全生产台账,未按规定落实安全生产责任制和安全隐患排查治理制度,未按规定编制安全生产事故应急预案并组织演练。	瑞安市技艺工艺品有限公司	林川镇人民政府	2017年9月30日

(下转第13版)