

瑞安市人民政府办公室

关于公布2019年市级重大事故隐患挂牌整治单位名单的通知

瑞政办〔2019〕13号

各功能区管委会,各乡镇人民政府,各街道办事处,市各有关单位:

为认真贯彻 安全第一、预防为主、综合治理 的方针,最大限度地防范和遏制安全生产事故的发生,保障人民群众生命财产安全,经市政府研究,决定继续开展重大事故隐患挂牌整治工作。现将2019年市级重大事故隐患挂牌整治单位名单予以公布。希望各乡镇(街道)、有关单位要把挂牌督办的重大事故隐患作为日常监督检查的重点,落实整改措施,限期整改到位。整改完毕后,督办单位按规定及时组织验收,验收合格后按规定办理核销手续。对在规定期限内未能整改到位无法保证安全生产的,要按照有关规定予以停产整改,直至关闭。

根据《关于对重大事故隐患挂牌整改单位(场所)实行现场公示的通知》(温安委办〔2013〕85号)要求,挂牌整治期间,将在被挂牌单位厂(区)或场所醒目位置悬挂 重大事故隐患挂牌整治单位 现场公示牌,接受员工和群众监督。待重大事故隐患整改通过验收后,核销隐患整改单位,收回公示牌。

瑞安市人民政府办公室
2019年3月11日

2019年市级重大事故隐患挂牌整治单位名单

一、工矿企业重大事故隐患单位

序号	隐患所在单位(场所)	地址	隐 患 主 要 内 容	责任单位	督办单位	整改期限
1	瑞安市华威塑料制品有限公司	湖岭镇雅村村公司	1.车间内物品堆放杂乱,安全通道堵塞严重,员工宿舍与生产区域未完全物理隔离,且设置厨房,电瓶车停放车间,灭火器无点检记录,个别灭火器失效。 2.未制订机械设备安全操作规程并上墙,在有较大危险因素的生产设施、设备上未设置当心机械伤害 当心触电 当心高温烫伤 等安全警告、警示标志。 3.车间内电气线路私拉乱接现象严重,线路缺少套管,电气设备无接地(零)保护,电器开关外露明装于易燃木板上,个别配电箱破旧缺箱盖,未安装漏电保护装置,临时用电线路(插座)随地放置,移动电气设备(排风)缺少接地(零)、漏电保护。 4.未制定、实施生产安全事故应急预案,未定期组织应急预案演练。 5.未按照规定对作业场所职业病危害因素进行评估、检测、防治和申报。 6.安全生产管理台账不完善,未制定企业隐患排查治理措施,未组织开展较大危险因素辨识与管控。	瑞安市华威塑料制品有限公司	湖岭镇政府	2019年9月30日
2	瑞安市中元数字机器有限公司	潘岱街道林岙工业区	1.车间内物品随意堆放,安全通道未划线未保持通畅,疏散指示灯部分破损,灭火器无检查记录,个别失效。 2.机械设备未制订安全操作规程并上墙,吊运物品钢丝绳磨损严重未及时更换,储气罐安全阀与压力表未经检验合格,压力表无警戒红线,简易升降机未能提供检测合格报告。 3.个别电气设备缺少接地(零)保护线,未安装漏电保护装置,简易排风扇、临时插座随地放置,插座电源线未使用三芯橡套电缆,电源缺少接地、漏电保护装置。 4.未按照规定对作业场所职业病危害因素进行评估、检测、防治和申报。 5.未按规定建立健全本单位安全生产管理台账,未制定企业隐患排查治理措施,未制定生产安全事故应急救援预案并定期组织演练。	瑞安市中元数字机器有限公司	潘岱街道办事处	2019年9月30日
3	瑞安市李达鞋厂	林川镇燕子窝村	1.生产车间安全出口未使用常闭式防火门进行防火分隔,车间内安全通道部分无划线和划线不规范,楼梯堆放物品疏散不畅,出口、安全通道、消防楼梯通道缺少疏散指示标志与应急照明,车间内消防器材配备不足,部分灭火器直接放置地面未悬挂。 2.机械设备未制订安全操作规程并上墙,冲压机双手操作改为单手操作,刀模随地放置易伤脚,货梯门框周边孔洞未填补,烘箱周边堆放易燃纸皮。 3.部分电气设备缺少接地(零)保护线,部分线路缺少套管,未安装漏电保护装置,流水线地插座无固定,针车、插座、临时线路等电源开关未安装漏电保护装置。 4.树酯胶、二氯甲烷、AB料聚氨酯、有机溶剂等车间存放过多且超过一天使用量,危化品未设置专用仓库。 5.未按照规定对作业场所职业病危害因素进行检测和评估,员工未正确佩戴劳动防护用品。 6.安全生产责任制和安全规章制度未上墙,未组织开展较大危险因素辨识与管控,未组织生产安全事故应急救援演练。 7.安全生产管理台账不完整。	瑞安市李达鞋厂	林川镇政府	2019年9月30日
4	瑞安市油菜花鞋厂	莘塍街道东新工业区	1.二楼安全出口朝一楼车间内开启,向外一侧封堵,生产区域、仓库未划分,消火栓前堆放物品,灭火器无检查记录。 2.未制订机械设备安全操作规程并上墙,在有较大危险因素的生产设施、设备上未设置禁止烟火 当心触电 当心机械伤害 等安全警告、警示标志。 3.车间内电气线路未采用TN-S系统,电气设备未安装接地保护线、漏电保护装置,临时用电线路(插座)随地放置,移动电气设备(排风)缺少接地(零)、漏电保护。 4.未制定、实施生产安全事故应急预案,未定期组织应急预案演练。 5.安全生产管理台账不完善,未制定企业隐患排查治理措施,未组织开展较大危险因素辨识与管控。	瑞安市油菜花鞋厂	莘塍街道办事处	2019年9月30日
5	瑞安市联丰粮食机械厂	汀田街道后里工业区	1.员工宿舍一楼厨房使用煤气灶,员工宿舍三楼使用木质隔断,电瓶车停放在车间。 2.未制订机械设备安全操作规程并上墙,在有较大危险因素的生产设施、设备上未设置当心机械伤害 当心触电 当心电弧伤害 等安全警告、警示标志,机械设备的(冲床、台钻)等旋转部位未设置安全防护罩,行车吊钩缺少安全扣,未能提供检测合格报告,叉车缺少检测合格报告,缺少机械设备的维护、保养、定期检测记录。 3.气瓶随意存放车间,不同气瓶间距过近,氧气瓶集中放置使用,无存放专用仓库,电焊工操作资格证与操作人员不符。 4.车间内电气线路未采用TN-S系统,部分线路缺少套管,电气设备无接地(零)保护,个别配电箱破旧缺箱盖,未安装漏电保护装置,临时用电线路(插座)随地放置,移动电气设备(排风)缺少接地(零)、漏电保护,低于2.5米的照明灯、机床照明灯未使用36V以下安全电压。 5.未制定、实施生产安全事故应急预案,未定期组织应急预案演练。 6.安全生产管理台账不完善,未制定企业隐患排查治理措施,未组织开展较大危险因素辨识与管控。	瑞安市联丰粮食机械厂	汀田街道办事处	2019年9月30日
6	瑞安市树阳机械加工厂	东山区街工业区(安固集团内)	1.车间内物品堆放混乱,脉冲车间油污积累较厚,通道不畅且滑溜。 2.未制订机械设备安全操作规程并上墙,在有较大危险因素的生产设施、设备上未设置当心机械伤害 当心触电 当心滑倒 等安全警告、警示标志。 3.机械设备皮带轮、转轴等旋转部位未设置安全防护装置,操作旋转机械员工戴棉纱手套作业,缺少对机械设备的维护、保养、定期检测记录。 4.电气线路混乱,私拉乱接现象严重,线路缺少套管,电气设备无接地(零)保护,个别配电箱破旧缺箱盖,未安装漏电保护装置,临时用电线路(插座)随地放置,移动电气设备(排风)缺少接地(零)、漏电保护,低于2.5米的照明灯、机床照明灯未使用36V以下安全电压,使用易产生火灾的 热的快 大功率电器。 5.未制定、实施生产安全事故应急预案,未定期组织应急预案演练。 6.安全生产管理台账不完善,未制定企业隐患排查治理措施,未组织开展较大危险因素辨识与管控。	瑞安市树阳机械加工厂	东山区办事处	2019年9月30日
7	浙江飞挺特材科技股份有限公司	南滨街道沙园村	1.员工宿舍与出租生产车间、仓库及网店不能完全物理隔断,存在禁止性合用场所,多合一,员工宿舍内缺少消防 四要件,宿舍内使用大功率电器,与出租单位未签订安全生产管理协议。 2.未制订机械设备安全操作规程并上墙,在有较大危险因素的生产设施、设备上未设置当心机械伤害 当心触电 当心电弧伤人 等安全警告、警示标志,个别机械设备皮带轮、转轴等旋转部位未设置安全防护装置,车间内行车吊钩缺少安全扣,车间内不同气瓶瓶间距未达到5米,与动火点未达到10米的安全距离,气瓶无固定装置,焊工未能提供特种作业资格证。 3.个别电气设备(特别是木工房)无接地(零)保护,未安装漏电保护装置,临时用电线路(插座)随地放置,移动电气设备(排风)缺少接地(零)、漏电保护,高频加热线无接地线。 4.水池周边防护栏杆高度不够。 5.安全生产台账不完善,企业负责人未取得安全合格证书,未制定企业隐患排查治理措施,未组织开展较大危险因素辨识与管控。	浙江飞挺特材科技股份有限公司	南滨街道办事处	2019年9月30日
8	瑞安市华能电镀有限公司	上望街道电镜园区24栋4楼	1.生产车间内物品堆放混乱,安全通道严重堵塞,东侧楼梯安全出口封堵,安全通道、员工工作场所上方悬挂挂链架缺少防坠落安全防护措施(防护网),消火栓、配电箱前堆放物品,灭火器无检查记录个别失效。 2.危化品管理不严格,任意堆放在车间,危化品仓库设置不合理,未分类放置,周知卡与物品不符。 3.在有较大危险因素的生产设施、设备上未设置 禁止烟火 当心腐蚀 当心有毒 等安全警告、警示标志。 4.配电房堆放杂物,配电柜接地总线无接入,智慧用电漏电电流(2002mA)报警未及时检查维修,电线私拉乱接现象严重,生产线部分设备接地线路脱落,漏电开关漏电保护电流设置过大,个别开关潮湿外壳漏电,流水线灯具套管没有套到位,灯具悬挂不牢固。 5.未制定企业隐患排查治理措施。	瑞安市华能电镀有限公司	上望街道办事处	2019年9月30日
9	瑞安市沪淞印刷机械有限公司	飞云街道宋家垵村	1.车间安全通道未进行划线标识未保持畅通,缺少疏散标志和应急照明,消防通道搭建违章建筑。 2.未制订机械设备安全操作规程并上墙,站床皮带轮无防护罩,旋转机械操作工戴棉纱手套操作。 3.部分电气设备未安装接地保护线,个别线路套管不到位,临时线路(插板)私拉乱接现象严重,缺少接地和漏电保护。 4.未制定、实施生产安全事故应急救援预案,未定期组织应急预案演练。 5.未按规定要求建立安全生产管理台账,未制定企业隐患排查治理措施,未组织开展较大危险因素辨识与管控。	瑞安市沪淞机械有限公司	飞云街道办事处	2019年9月30日
10	瑞安市兴和鞋厂	云周街道半河村	1.厂房与民房相连,消防间距不足,阁楼用易燃木板搭建,阁楼内设置床铺,消防器材配备不足,灭火器无检查记录个别失效。 2.未制订机械设备安全操作规程并上墙,在有较大危险因素的生产设施、设备上未设置 禁止烟火 当心机械伤害 当心触电 等安全警告、警示标志,车间内存在员工吸烟现象,简易升降机缺少禁止乘人、限重标志。 3.车间内电气线路未采用TN-S系统,电气设备未安装接地保护线、漏电保护装置,临时用电线路(插座)随地放置,移动电气设备(排风)缺少接地(零)、漏电保护。 4.未制定、实施生产安全事故应急预案,未定期组织应急预案演练。 5.未按照规定对作业场所职业病危害因素进行评估、检测、防治和申报。 6.安全生产管理台账不完善,未制定企业隐患排查治理措施,未组织开展较大危险因素辨识与管控。	瑞安市兴和鞋厂	云周街道办事处	2019年9月30日
11	瑞安市土放家具厂	马屿镇屿头村	1.生产车间内使用易燃木板隔断和木质楼梯,设置员工宿舍,存在较大的火灾隐患。 2.车间内布料、皮料、木材等物品堆放混乱,安全通道不畅,安全出口设置不合理,消防器材配备不足。 3.未制订机械设备安全操作规程并上墙,在有较大危险因素的生产设施、设备上未设置 禁止烟火 当心压伤手 当心触电 等安全警告标志。 4.车间内电气线路未采用TN-S系统,电气设备未安装接地(零)保护线和漏电保护装置,部分线路缺少套管和套管不到位,电源开关外露明装,简易排风扇、临时插座随地放置,电源线未使用三芯橡套电缆,电源缺少接地、漏电保护装置。 5.未制定、实施生产安全事故应急预案,未定期组织应急预案演练。 6.未按要求建立安全生产管理台账不完善,未制定企业隐患排查治理措施,未组织开展较大危险因素辨识与管控。	瑞安市土放家具厂	马屿镇政府	2019年9月30日
12	温州名朗箱包有限公司	平阳坑镇工业区	1.楼梯、安全出口堆放物品,车间内物品堆放混乱,生产区域、仓库未划分,安全通道、应急出口严重堵塞,消火栓前堆放物品,灭火器无检查记录个别失效。 2.未制订机械设备安全操作规程并上墙,在有较大危险因素的生产设施、设备上未设置 禁止烟火 当心触电 当心机械伤害 等安全警告、警示标志,储气罐安全阀与压力表未经检验,压力表无警戒红线。 3.车间内电气线路未采用TN-S系统,电气设备未安装接地保护线、漏电保护装置,个别灯具灯罩脱落,临时用电线路(插座)随地放置,移动电气设备(排风)缺少接地(零)、漏电保护。 4.未制定、实施生产安全事故应急预案,未定期组织应急预案演练。 5.未按照规定对作业场所职业病危害因素进行评估、检测、防治和申报。 6.安全生产管理台账不完善,未制定企业隐患排查治理措施,未组织开展较大危险因素辨识与管控。	温州名朗箱包有限公司	平阳坑镇政府	2019年9月30日
13	乐腾膜业有限公司	曹村镇许北村	1.与生产车间相连的砖木结构民房内设置宿舍、厨房,存在 多合一 现象,安全出口缺少疏散标志和应急照明,安全通道划分不合理,车间内消防器材配备不足,电瓶车停放车间。 2.未制订机械设备安全操作规程并上墙,在有较大危险因素的生产设施、设备上未设置当心机械伤害 当心触电 当心高温烫伤 等安全警告、警示标志,塑料膜机转轴等旋转部位未设置安全防护装置。 3.导热油管道缺少隔热防护层及流向标志,导热油桶存放处缺少防泄漏措施,周边缺少 禁止烟火 标志及灭火器。 4.电气线路未采用TN-S系统,电气设备无接地(零)保护,线路套管套不到位,个别无套管,机台配电柜到设备通过地面处套管破损,个别开关未安装在配电箱内,临时用电线路(插座)随地放置,插座线路、移动电气设备(排风)缺少接地(零)、漏电保护。 5.未按照规定开展职业病危害因素检测、防控和申报。 6.未制定、实施生产安全事故应急预案,未定期组织应急预案演练。 7.安全生产管理台账不完善,未制定企业隐患排查治理措施,未组织开展较大危险因素辨识与管控。	乐腾膜业有限公司	曹村镇政府	2019年9月30日
14	瑞安市仁泰鞋材厂	高楼镇马前村	1.生产车间安全通道未划线并保持通畅,车间安全出口门未朝外开启,缺少疏散标志和应急照明设施,消防器材配备不足。 2.员工宿舍无法与生产车间完全物理隔断,存在 多合一 现象。 3.未制订机械设备安全操作规程并上墙,在有较大危险因素的生产设施、设备上未设置 禁止烟火 当心压手 当心烫伤 当心触电 等安全警告、警示标志,冲压机双手操作改为单手操作,有一简易升降机轿箱箱体缺少一边,两台简易升降机未能提供检测合格报告,缺少限重、禁止乘人等标志。 4.小型导热油锅炉油管缺少流向标志,周边缺少灭火器材。 5.车间内电气线路未采用TN-S系统,电气设备未安装接地(零)保护线、漏电保护装置,部分线路缺少套管和套管套不到位,个别电源开关外露明装,简易排风扇、临时插座随地放置,电源线未使用三芯橡套电缆,缺少接地、漏电保护装置。 6.未制定、实施生产安全事故应急预案,未定期组织应急预案演练。 7.安全生产管理台账不完善,未制定企业隐患排查治理措施,未组织开展较大危险因素辨识与管控。	瑞安市仁泰鞋材厂	高楼镇政府	2019年9月30日
15	浙江戴克机车部件有限公司	塘下镇鲍田办事处新华工业区	1.车间内仓储、生产功能无划分,物品堆放混乱,安全通道未保持通畅,生产车间只有一个安全出口,安全出口缺少疏散标志和应急照明,消防器材配备不足,无点检记录,个别失效。 2.员工宿舍与生产车间无法完全物理隔断,属于 多合一。 3.未制订机械设备安全操作规程并上墙,在有较大危险因素的生产设施、设备上未设置当心机械伤害 当心压手 当心触电 当心高温烫伤 等安全警告、警示标志,冲床、台钻等旋转设备皮带轮缺少安全防护罩,冲床直接用手操作,缺少防手冲压安全装置,简易升降机缺少 禁止乘人、限重等警示标志,周边平台缺少防护栏杆。 4.流水线烘箱边存放易燃物品(香蕉水、汽油、油漆和包装纸皮) 危化品未设置专用仓库。 5.车间内电气线路未采用TN-S系统,电气设备无接地(零)保护,未安装漏电保护装置,电器开关外露明装(一楼)未安装于配电箱内,临时用电线路(插座)随地放置,个别缠绕在金属物上,缺少接地(零)、漏电保护,低于2.5米的照明灯、机床照明灯未使用36V以下安全电压。 6.未制定、实施生产安全事故应急预案,未定期组织应急预案演练。 7.未按要求建立安全生产管理台账,企业负责人、安全管理人员无安全证书,未制定企业隐患排查治理措施,未组织开展较大危险因素辨识与管控。	浙江戴克机车部件有限公司	塘下镇政府	2019年9月30日
16	温州丰杰机械有限公司	陶山镇花园村	1.车间内物品堆放混乱,安全通道堵塞严重,上班时安全出口未打开。 2.未制订机械设备安全操作规程并上墙,在有较大危险因素的生产设施、设备上未设置当心机械伤害 当心触电 当心电弧伤害 等安全警告、警示标志。 3.个别机械设备的(砂轮、台钻)等旋转部位未设置安全防护装置,行车缺少限重装置,吊钩缺少安全扣,未能提供检测合格报告,叉车缺少检测合格报告,操作人员无操作证,缺少机械设备的维护、保养、定期检测记录,手持式电钻外壳破损。 4.气瓶随意存放车间,不同气瓶间距过近,煤气瓶代替乙炔瓶且无减压阀,电焊工等特种作业人员无操作资格证,在气瓶附近烤火取暖,电焊机无接地保护。 5.车间内电气线路未采用TN-S系统,电气线路下行线缺少套管,电气设备无接地(零)保护,个别配电箱破旧缺箱盖,箱内开关安装错误(倒装),未安装漏电保护装置,临时用电线路(插座)随地放置,移动电气设备(排风)缺少接地(零)、漏电保护,低于2.5米的照明灯、机床照明灯未使用36V以下安全电压。 6.未制定、实施生产安全事故应急预案,未定期组织应急预案演练。 7.安全生产管理台账不完善,企业负责人无安全证书,未制定企业隐患排查治理措施,未组织开展较大危险因素辨识与管控。	温州丰杰机械有限公司	陶山镇政府	2019年9月30日
17	瑞安市高翔喷绘工场	安阳街道巾子山路17号	1.整个加工区域只有一个安全出口,加工场内用易燃木板隔断,加工场内设置两张床铺,存在住人现象,存在禁止性合用场所,消防器材配备不足,灭火器无检查记录个别失效。 2.未制订机械设备安全操作规程并上墙,在有较大危险因素的生产设施、设备上未设置 禁止烟火 当心触电 等安全警告、警示标志,生产车间存在吸烟现象,油墨、清洗剂随地放置,液压升降机缺少禁止乘人、限重标志,无连锁装置。 3.电气线路未采用TN-S系统,电气设备未安装接地保护线、漏电保护装置,临时用电线路(插座)随地放置,缺少接地(零)、漏电保护。 4.未制定、实施生产安全事故应急预案,未定期组织应急预案演练。 5.未按要求建立安全生产管理台账,未按规定由企业负责人和员工签订安全生产责任书,未按规定建立安全生产台账,未按规定组织企业员工进行安全生产教育和培训,未制定企业隐患排查治理措施,未组织开展较大危险因素辨识与管控。	瑞安市高翔喷绘工场	安阳街道办事处	2019年9月30日
18	瑞安市如生鞋厂	仙降街道新安村	1.生产车间内设置厨房、员工宿舍,存在禁止性合用场所,安全通道未保持通畅,一楼与相邻企业安全出口封堵且门为非常闭式防火门,消防器材配备不足,灭火器无检查记录个别失效。 2.生产车间内生产垃圾、粉尘未及时清理,二楼楼梯平台为木结构,达不到消防安全要求,生产冲料垃圾随意堆放二楼室外屋沿与生产区域未隔离。 3.未制订机械设备安全操作规程并上墙,在有较大危险因素的生产设施、设备上未设置 禁止烟火 当心机械伤害 当心触电 等安全警告、警示标志,冲料机、绞拌机、转盘机等皮带轮缺少安全防护罩。 4.车间内电气线路私拉乱接现象严重,线路缺少套管,电气线路未采用TN-S系统,电气设备无接地(零)保护,个别配电箱破旧缺箱盖,未安装漏电保护装置,转盘机电加热线柱无防护罩,临时用电线路(插座)随地放置,移动电气设备(排风)缺少接地(零)、漏电保护,灯具用易燃纸皮包裹。 5.未制定、实施生产安全事故应急预案,未定期组织应急预案演练。 6.未按照规定对作业场所职业病危害因素进行评估、检测、防治和申报。 7.未按要求建立安全生产管理台账,未制定企业隐患排查治理措施,未组织开展较大危险因素辨识与管控。	瑞安市如生鞋厂	仙降街道办事处	2019年9月30日
19	瑞安市宏丰换向器有限公司	锦湖街道红旗工业区康大路	1.生产车间现场管理混乱安全通道堵塞,二楼缺少一个安全出口,电瓶车停放车间并充电,灭火器配置不足,无检查记录且部分失效。 2.未制订机械设备安全操作规程并上墙,冲床、台钻等设备皮带轮缺少防护罩,简易升降机缺少禁止乘人和限重标志,无层门连锁装置。 3.车间内电气线路未采用TN-S系统,电气设备未安装接地保护线、漏电保护装置,部分线路未套管,配电箱破损缺损,临时用电线路(插座)随地放置,移动电气设备(排风)缺少接地(零)、漏电保护,机器设备照明灯未采用36V以下安全电压。 4.未制定、实施生产安全事故应急预案,未定期组织应急预案演练。 5.未建立安全生产管理制度及员工教育培训台账,安全生产管理人员未参加安全生产知识培训并取得合格证,未制定企业隐患排查治理措施,未组织开展较大危险因素辨识与管控。	瑞安市宏丰换向器有限公司	锦湖街道办事处	2019年9月30日

二、公路交通事故多发点(段)

序号	线路名及起讫桩号	现状及事故原因	2019年拟治理工程措施或管理整治措施	督办单位	协办单位	整改期限
1	京福线(104国道)K1928+900至K1929+000即塘下镇肇平洋至里北洋段	事故主要涉及行人横穿马路车辆未减速慢行,机动车违反交通信号灯。	1.增加纵向减速标线; 2.增加16个道口标杆。	市交通运输局	市公安局交警大队	2019年10月30日
2	京福线(104国道)云江中医院路口	机动车道和非机动车道区分不明显,容易误导车辆。	1.延伸该路口北侧人行道以防止104国道往北侧路口转弯误驶入非机动车道; 2.增加人行横道灯2个。	市交通运输局	市公安局交警大队	2019年10月30日
3	京福线(104国道)1937KM+500渔墩中央开口	开口路段视线差、事故多发。	1.增加触摸式人行信号灯; 2.更换高杆灯灯头。	市交通运输局	市公安局交警大队	2019年10月30日
4	G322国道K4+500至K5+500飞云街道马头村段至社门村段	该路段开口较多,机动车和非机动车道无物理隔离。	1.延伸钢护栏封闭一处开口; 2.在支路口处设置一处高杆灯; 3.设置橡胶减速带及停车让行标志牌。	市交通运输局	市公安局交警大队	2019年10月30日
5	G322国道K7+300至K7+500即仙降金山至仙降村段	行人横穿马路车辆未减速慢行,机动车违反交通信号灯。	增加8个道口标杆。	市交通运输局	市公安局交警大队	2019年10月30日
6	G322国道K10+200至K10+700即仙降街道垟头至新源桥段	车辆未让行,追尾碰撞事故多发。	增加8个道口标杆。	市交通运输局	市公安局交警大队	2019年10月30日
7	G322国道K15+500至K15+520即马屿镇五甲村路口	行人违反交通信号灯横穿,车辆转弯未让行。	将十字路口中央绿化带前后20米内修剪。	市交通运输局	市公安局交警大队	2019年10月30日